




ALS series

Xステージ

ALS-604-E1P/ALS-604-E2P/ALS-906-E1P/ALS-906-E2P/ALS-115-E1P/ALS-115-E2P
ALS-212-C2PB/ALS-212-C5PB/ALS-220-C2P/ALS-220-C5P/ALS-220-C2PB/ALS-220-C5PB
ALS-230-C2P/ALS-230-C5P/ALS-230-C2PB/ALS-230-C5PB/ALS-250-C2P/ALS-250-C5P
ALS-904-H1P/ALS-904-H1PB/ALS-106-H1P/ALS-106-H2P/ALS-106-H1PB/ALS-106-H2PB
ALS-510-H1P/ALS-510-H2P/ALS-510-H1PB/ALS-510-H2PB
ALS-215-H1P/ALS-215-H2P/ALS-215-H1PB/ALS-215-H2PB

取扱説明書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を正しく安全にお使いください。
お読みになったあとも大切に保管し、必要なときにご活用ください。

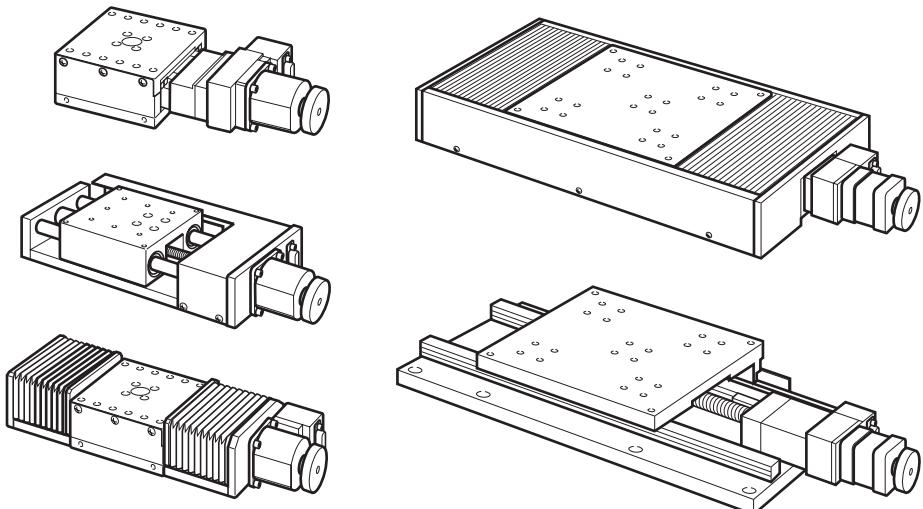

CHUO PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD.

■ この取扱説明書について

この取扱説明書は、Xステージ ALSシリーズの全機種を一冊にまとめて解説しております。

「3.設置方法」(P.5)や「4.原点前とリミット位置の調整」(P.8)などについては、機種によって方法が異なりますので、お使いの機種をご確認の上、該当する項目をご覧になってください。また、文章や説明図は、代表例として類似した形式のものが使われている場合がありますが、内容や手順については同様です。

1 特長

- 高精度、高性能を誇る精密型自動ステージです。
- さまざまなニーズにお応えできる豊富な品揃え。
- 原点・原点前センサを標準で装備。
- 原点前とリミットのセンサ位置をストローク内で調整できます(一部製品を除く)。
- 別売の各種自動ステージ用コントローラに対応。
- メカニカルステージと取付互換を実現。

付属品


本製品の付属品は次のとおりです。機種により付属品が異なりますので、開梱時にご確認ください。万一欠品がありましたら、当社営業部までご連絡ください。

取扱説明書(本書)	1	六角穴付きボルト(本体固定用)	
六角レンチ		M4(下記以外の機種)	4
本体固定用(レンチの呼び 3[M4用]/5[M6用])	1	M6(ALS-510/215)	4
原点前・リミット調整用*(レンチの呼び 1.5)	1	M6(ALS-212/220/230)	8
*ドグ固定ネジに六角穴付きネジが使われている機種のみ。		M6(ALS-230-B/250)	12

目次


1 特長	2	5 主な仕様	11
2 使用上のご注意	3	1.ステージ仕様	11
3 設置方法	5	2.モータ仕様(モータ単体)	20
■ クロスローラガイド仕様	5	3.モータ内部結線	20
■ スライドベアリング仕様／ボールウェイ仕様 ..	6	4.コネクタ結線仕様	21
■ 防塵仕様(ジャバラ付)	7	5.センサ仕様	22
4 原点前とリミット位置の調整	8	6.リミット、原点前、原点信号の動作論理 ..	22
■ センサ位置とカバーの取り外し	8	6.接続ケーブル・コントローラ(別売)	23
■ 原点前調整	9	1.接続方法	23
■ リミット調整	10	2.コントローラの設定	24
		3.表示単位の設定	25
		7 保証と修理	26

2 使用上のご注意

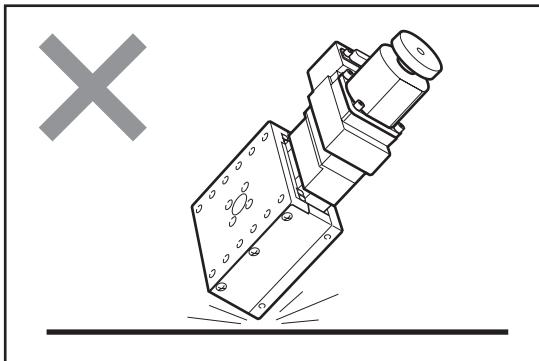


衝撃を与えないでください

本製品は精密部品で構成されています。衝撃を与えるたり、他の機器からの振動の悪影響を受ける恐れのあるところで使用しないでください。保証された精度内の動作が行えなくなります。

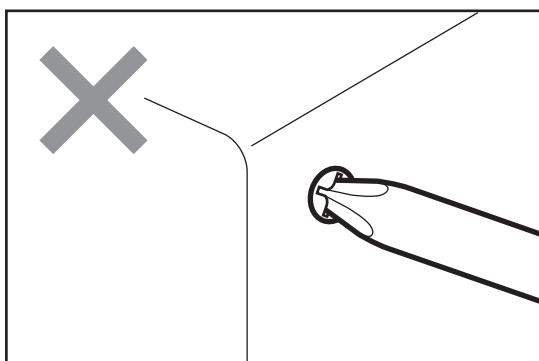


分解や改造をしないでください

本製品は精密に調整されていますので、分解や改造は絶対に行わないでください。故障や動作不良の原因になります。分解や改造を起因とする精度低下や故障が発生した場合、保証が適用できなくなります。改造や追加工が必要な場合には、当社営業部までご相談ください。

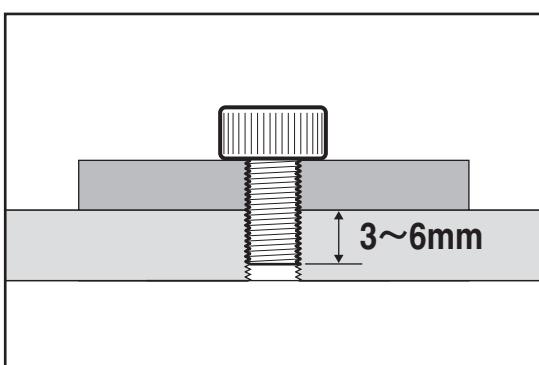


ステージ面に他の器具を取り付ける時は①

本製品のステージ面に別の器具などを取り付ける場合は、取り付けネジの長さに注意してください。使用ステージにより異なりますが、取り付け器具の底面から3~6mmでご使用ください。長すぎる場合、破損の原因となりますので注意してください。

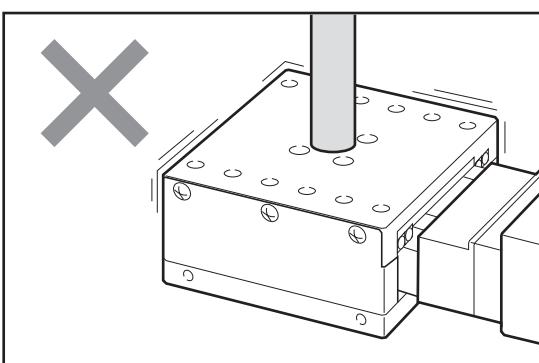


ステージ面に他の器具を取り付ける時は②

本製品のステージ面に別の器具などを取り付ける場合は、移動部に無理な力がかからないように移動部をしっかりと固定した状態で取り付けを行ってください。移動部を固定しないで力をかけると精度に影響したり、破損する場合がありますので注意してください。

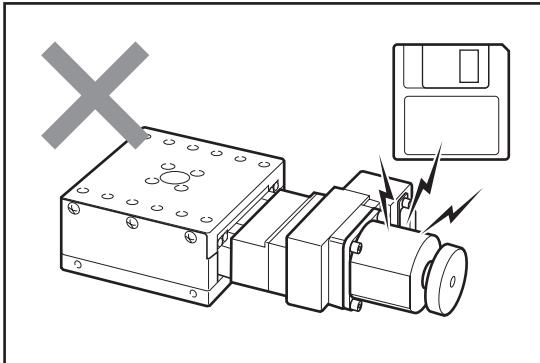


磁気記録媒体を近づけないでください

ステージに使用されているモータには強力なマグネットが使われています。フロッピーディスク、MOディスク、カセットテープなどの磁気記録媒体をステージに近づけないでください。データを破損する恐れがあります。

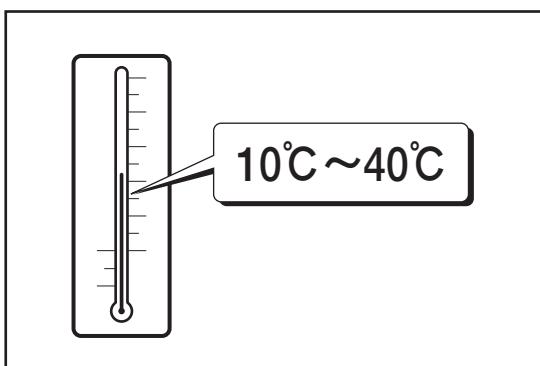

使用環境にご注意ください

温度の極端に高いところや低いところ、温度の変化の激しいところ、ほこりの多いところなどでは使用しないでください。本製品は、周囲温度10~40°C/湿度20~80%RHでご使用ください。

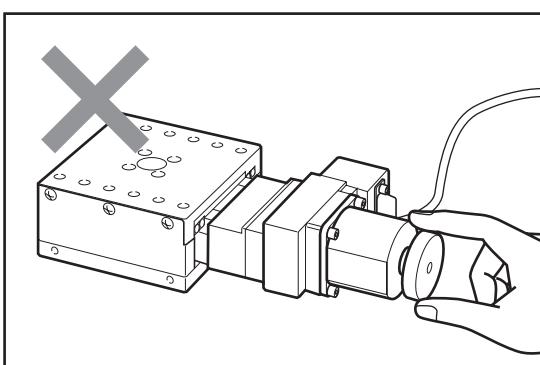


移動中のステージに触れないでください

コントローラによる操作を行っているときは、移動中のステージに触れたり、手動ハンドルに触れたりしないでください。

正確な動作ができなくなり、故障や動作不良の原因となります。また、指などを巻き込みかけがをする恐れがあります。

使用中モータは発熱しています。火傷の恐れがありますので、モータには触れないよう十分ご注意ください。

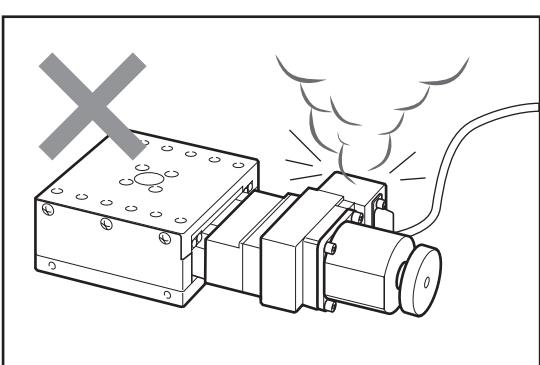

異常が発生したら

使用中に異音・異臭・発煙などが発生した場合は、すぐに使用を中止して、コントローラ(ドライバ)の電源をOFFにし、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店または当社営業部までご連絡ください。


3 設置方法

設置上のご注意

- ステージはしっかりととした作業台などに、付属のネジで設置してください。
- 取付穴の間隔や位置は機種によって異なります。主な仕様(P.11)を参照して、設置面にあらかじめネジ穴加工などを施してください。
- ステージを設置する面の平面度が悪いと、性能を十分に発揮できないだけでなく故障や動作不良の原因にもなります。設置面の精度には十分配慮してください。
- 設置面とステージ裏面のゴミの付着や傷にご注意ください。
- 手動でステージを移動させた場合、設置終了後は必ず中央付近に戻してください。移動したままの状態では、リミットセンサの検知範囲外になっている場合があり、そのままモータ駆動を行うと故障や誤動作の原因となります。

■ クロスローラガイド仕様

ALS-904-H1P/ALS-106-H1P/ALS-106-H2P/ALS-510-H1P/ALS-510-H2P/ALS-215-H1P/ALS-215-H2P

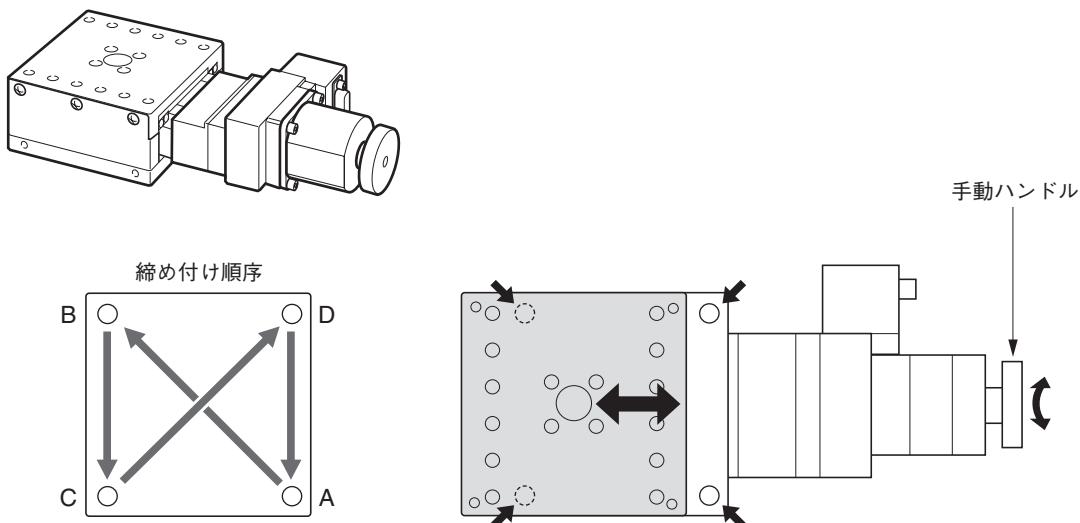

設置を行う際のステージの移動について

ステージの移動は、ハンドルを回して手動で行う方法と、コントローラ(ドライバ)制御による自動で行う2つの方法があります。



- 注意**
- 手動でステージを移動する場合は、必ずドライバの電源を切ってください。ドライバの電源を入れたまま手動ハンドルを回すと、故障や動作不良の原因となります。
 - 自動でステージを移動する場合は、指や工具を挟まないように注意してください。故障や動作不良の原因となるばかりではなく、けがをする恐れがあります。

- 1 ステージを移動して、取付穴が見えるところで止める。
- 2 付属のネジを取付穴に入れて、付属の六角レンチで軽く締めつける。
- 3 ステージを手順1と逆方向に移動して、反対側の取付穴が見えるところで止める。ネジを取付穴に入れて、六角レンチで軽く締めつける。
- 4 上記手順1~3を繰り返し、A→B→C→Dの順序で徐々に締めつける。
注意：最後の締め付けは確実に行ってください。

■ スライドベアリング仕様／ポールウェイ仕様

ALS-604-E1P/ALS-604-E2P/ALS-906-E1P
ALS-906-E2P/ALS-115-E1P/ALS-115-E2P


ALS-220-C2P/ALS-220-C5P/ALS-230-C2P
ALS-230-C5P/ALS-250-C2P/ALS-250-C5P

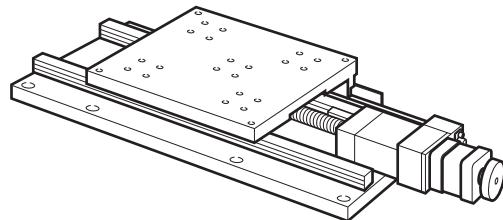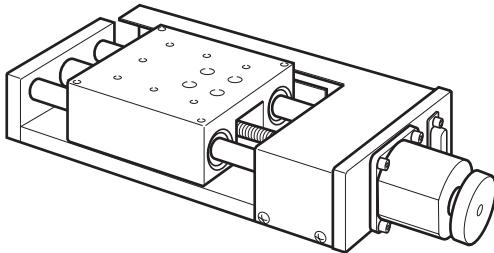


取付穴の位置や数は機種によって異なります。固定用ネジが8本付属している機種は、ここも使用してください。

ALS-604は、移動量が小さいのでここを使用してください。

手動ハンドル

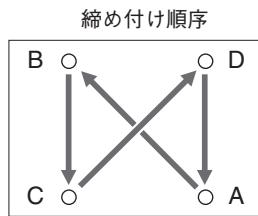

固定ネジを8本使用する機種の場合も同じように離れた対角線上のネジを締めてください。

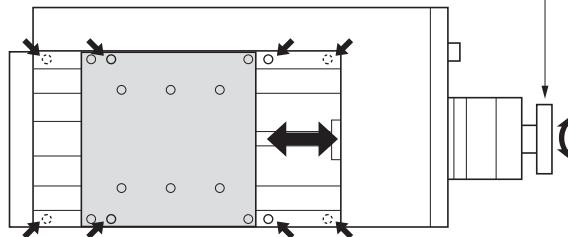

設置を行う際のステージの移動について

ステージの移動は、ハンドルを回して手動で行う方法と、コントローラ（ドライバ）制御による自動で行う2つの方法があります。


- 注意**
- 手動でステージを移動する場合は、必ずドライバの電源を切ってください。ドライバの電源を入れたまま手動ハンドルを回すと、故障や動作不良の原因となります。
 - 自動でステージを移動する場合は、指や工具を挟まないように注意してください。故障や動作不良の原因となるばかりではなく、けがをする恐れがあります。

- 1 ステージを移動して、取付穴が見えるところで止める。
- 2 付属のネジを取り付穴に入れて、付属の六角レンチで軽く締め付ける。
- 3 ステージを手順1と逆方向に移動して、反対側の取付穴が見えるところで止める。ネジを取り付穴に入れて、六角レンチで軽く締めつける。
- 4 上記手順1～3を繰り返し、A→B→C→Dの順序で徐々に締め付ける。
注意：最後の締め付けは確実に行ってください。


■ 防塵仕様(ジャバラ付)

ALS-212-C2PB/ALS-212-C5PB/ALS-220-C2PB
ALS-220-C5PB/ALS-230-C2PB/ALS-230-C5PB

ALS-904-H1PB/ALS-106-H1PB/ALS-106-H2PB
ALS-510-H1PB/ALS-510-H2PB/ALS-215-H1PB
ALS-215-H2PB

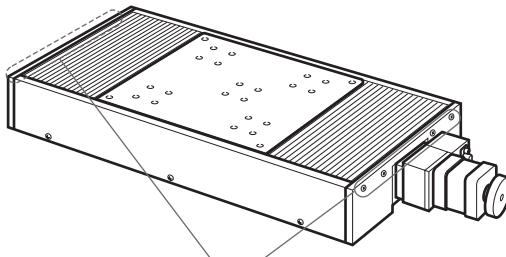

ジャバラ固定ネジを外す。

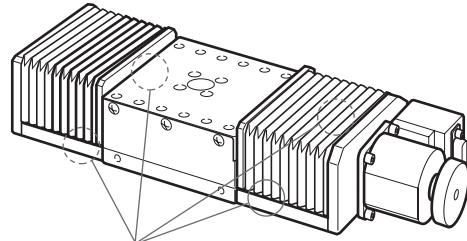



移動後ジャバラを軽く押すと取付穴が確認できます(4カ所)。

上記右側のタイプ(上面・側面ジャバラ付)の場合は、下記手順1と6は不要です。2の手順の後、ジャバラを軽く押すと取付穴が確認できます。取付終了後ジャバラを元の状態に戻してください。変形したままでは、ジャバラの効果やステージの精度が十分に発揮できません。

取付穴の位置や数は機種によって異なります。固定用ネジが8本付属している機種は、ここも使用してください。

手動ハンドル

締め付け順序

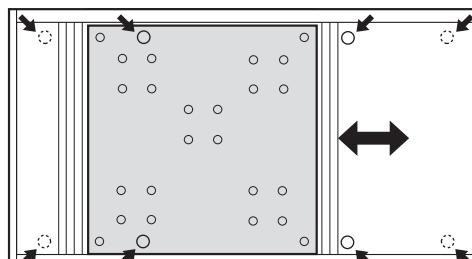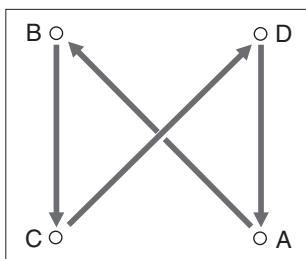

固定ネジを8本使用する機種の場合
も同じように離れた対角線上のネジを締めてください。

設置を行う際のステージの移動について

ステージの移動は、ハンドルを回して手動で行う方法と、コントローラ(ドライバ)制御による自動で行う2つの方法があります。

- 注意 ● 手動でステージを移動する場合は、必ずドライバの電源を切ってください。ドライバの電源を入れたまま手動ハンドルを回すと、故障や動作不良の原因となります。
- 自動でステージを移動する場合は、指や工具を挟まないように注意してください。故障や動作不良の原因となるばかりではなく、けがをする恐れがあります。

- 1 ステージのジャバラ固定ネジ(8本)をすべて外す。
- 2 ステージを移動して、取付穴が見えるところで止める。
- 3 付属のネジを取付穴に入れて、付属の六角レンチで軽く締め付ける。
- 4 ステージを手順1と逆方向に移動して、反対側の取付穴が見えるところで止める。ネジを取付穴に入れて、六角レンチで軽く締め付ける。
- 5 上記手順2~4を繰り返し、A→B→C→Dの順序で徐々に締め付ける。
注意：最後の締め付けは確実に行ってください。
- 6 ジャバラを元の位置に戻しジャバラ固定ネジをすべて取り付ける。

4 原点前とリミット位置の調整

本製品の原点、原点前、リミットの検出にはフォトセンサを使用しています。

ステージの原点復帰動作およびリミット停止は、その制御をコントローラで行います。各センサはその位置に達したときに信号を出力するだけですので、その信号を感じし停止させる動作が必要です。この機能は当社のコントローラ全機種が備えております。

原点

原点はモータ軸に付いたスリット円盤により、モータ軸の一回転に一回検出されます。原点を移動させることはできません。原点センサの動作論理はN.O.(ノーマルオープン)です。

原点復帰位置

本製品では、原点復帰開始位置を原点前センサより手前(CCW方向)として、モータ軸をCW方向に回してテーブルを移動し、原点前センサを検知後の原点センサを検知した位置を「原点復帰位置」としています。

調整時の注意


- 調整を行うときはセンサ、ドグ、ドグガイドなど、精密部品の取り扱いにご注意ください。
- 移動するときに、センサ、ドグ、ドグガイドなどに手・指・工具を挟まないようにご注意ください。手や指を挟むと故障や動作不良の原因となるばかりではなく、けがをする恐れがあります。
- 調整に必要な部分以外のネジや部品をゆるめたり、外したりしないでください。

■ センサ位置とカバーの取り外し

原点前センサとリミットセンサの位置は、機種によって異なります。下記の図を参照して、センサカバー固定ネジを外しカバーを外してください。


ALS-604, 906, 115, 212, 220, 230, 250

各軸のモータ側から見てステージ右側のセンサカバー内に原点前とリミットの2つ(または3つ)のセンサがあります。

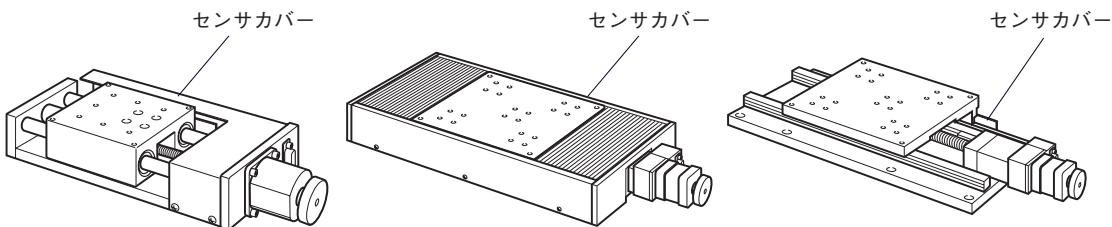

ALS-904, 106, 510, 215


各軸のモータ側から見てステージ右側のセンサカバー内にリミットセンサ、左側に原点前センサがあります。

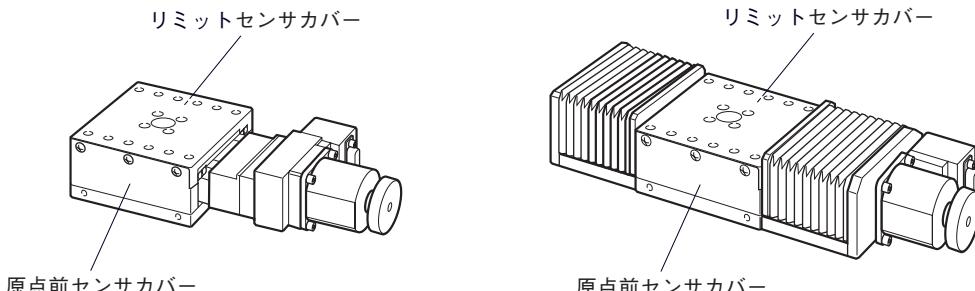


■ 原点前調整

原点前センサ位置は、リミットの範囲内で調整してください。原点前センサの動作論理は、N.C.(ノーマルクローズ)です。


ALS-904, 106

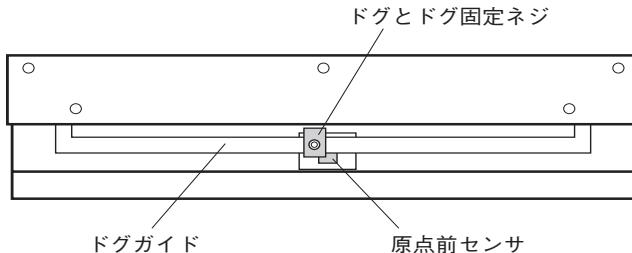

ALS-510, 215

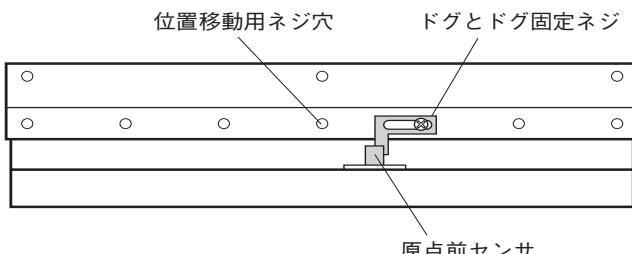

ALS-604, 906, 115, 212, 220, 230, 250

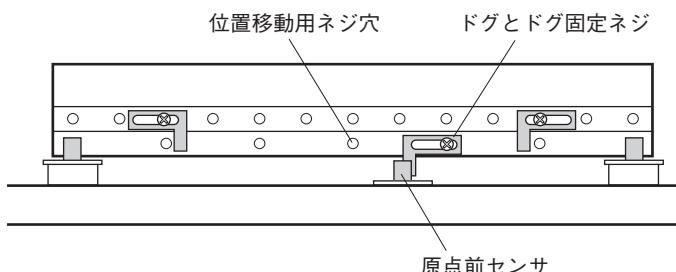


原点前調整手順

- 1 コントローラとドライバの電源をOFFにする。
- 2 ネジをゆるめてセンサカバーを外す。
- 3 ドグ固定ネジを+ドライバ(または付属の六角レンチ)でゆるめドグを任意の位置に移動する。
参考：工場出荷時ドグは全移動量の中央附近に設定されています。
注意：ドグを移動した後、ドグがドグガイドに対して正しく固定されていることを確認してください。最後にステージを手動で動かして、ドグがセンサに当たらないことを確認してください。
- 4 コントローラとドライバの電源をONにして、原点復帰動作を行う。
- 5 任意の原点位置になるまで、1、3、4を繰り返し微調整する。
注意：原点センサの検出は、モータ軸一回転につき一回ですので、それ以下の調整はできません。
- 6 センサカバーを元に戻しネジ止めする。


■ リミット調整

リミットセンサの動作論理は、N.C.(ノーマルクローズ)です。


ALS-904, 106

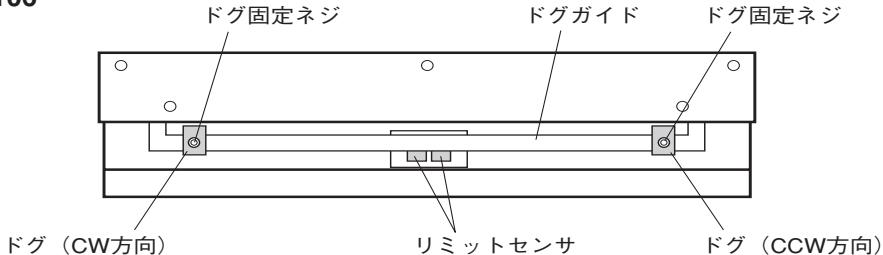

ALS-510, 215

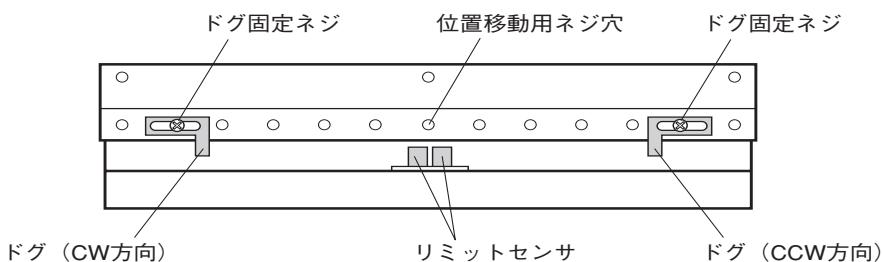

ALS-604, 906, 115, 212, 220, 230, 250

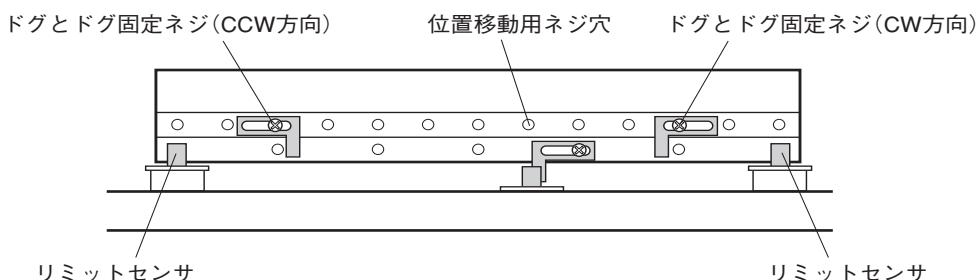

- 1 コントローラとドライバの電源をOFFにする。
- 2 ネジをゆるめてセンサカバーを外す。
- 3 ドグ固定ねじを+ドライバ(または付属の六角レンチ)でゆるめドグを任意の位置に移動する。
リミット調整可能範囲 ALS-230 ±50~±150mm
ALS-250 ±150~±250mm
上記以外の機種 0~全移動量
- 4 コントローラとドライバの電源をONにして動作させ、リミット停止位置を確認する。
- 5 任意のリミット位置になるまで、1、3、4を繰り返し微調整する。
- 6 必要に応じて、反対側のリミット位置も同様に調整する。
- 7 センサカバーを元に戻しネジ止めする。

注意


- 工場出荷時ドグは全移動量の両端に設定されています。リミット調整はこの範囲より内側で行ってください。この範囲より外側に設定した場合リミットが検出できずステージを破損する原因となります。
- ドグを移動した後、ドグが正しい位置で固定されていることを確認してください。最後にステージを手動で動かして、ドグがセンサに当たらないことを確認してください。

5 主な仕様


1.ステージ仕様

製品番号（型式）	ALS-604-E1P	ALS-604-E2P	ALS-906-E1P	ALS-906-E2P
移動方向	X軸1方向			
移動量	±20mm			±30mm
ステージ面	60mm×60mm			90mm×90mm
使用モータ	PH544-B相当（5線式ペンタゴン結線）			
分解能	0.002mm	0.004mm	0.002mm	0.004mm
送りねじリード	1mm	2mm	1mm	2mm
移動ガイド	ボールベアリング			
真直度（水平・垂直）	0.015mm			
位置決め精度	0.03mm			
繰り返し精度	±0.003mm			
ロストモーション	0.01mm			
耐荷重	49N（5kgf）		98N（10kgf）	
質量	1.2kg		2.5kg	
最高速度(8,000pps時)	16mm/s	32mm/s	16mm/s	32mm/s
材質	アルミニウム合金			
センサ論理および調整可能範囲	原点前 リミット	N.C. 0～±20mm N.C. 0～±20mm	N.C. 0～±30mm N.C. 0～±30mm	

ALS-604-E1P／ALS-604-E2P

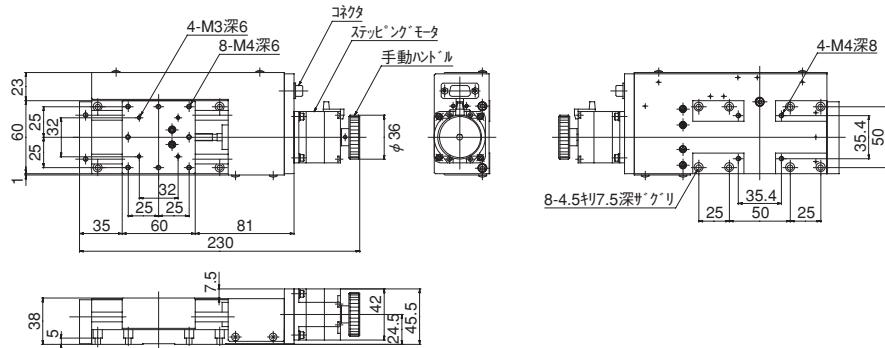


ALS-906-E1P／ALS-906-E2P

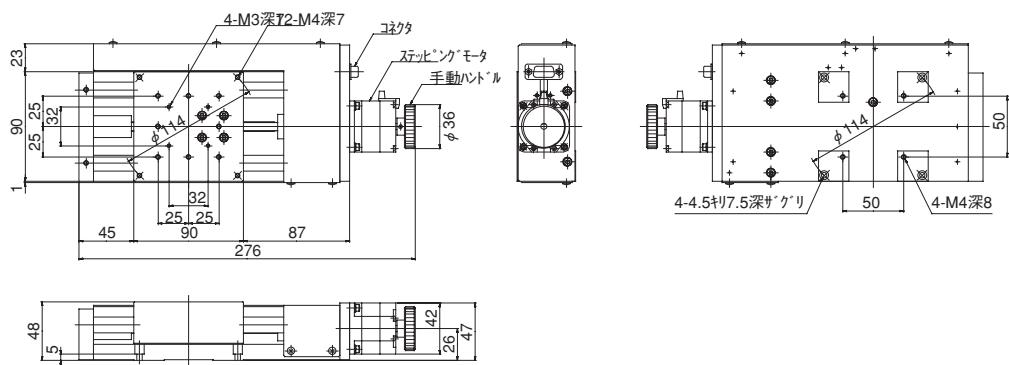


Xステージ ALSシリーズ

製品番号 (型式)	ALS-115-E1P	ALS-115-E2P	ALS-212-C2PB	ALS-212-C5PB
移動方向		X軸1方向		
移動量	±75mm		±60mm	
ステージ面	125mm×125mm		200mm×200mm	
使用モータ	PH544-B相当 (5線式ペンタゴン結線)		PK545-B相当 (5線式ペンタゴン結線)	
分解能	0.002mm	0.004mm	0.01mm	
送りねじリード	1mm	2mm	5mm	
移動ガイド	ボールブッシュ		ボールウェイ	
真直度	0.015mm (水平・垂直)		0.01mm (水平・垂直) 20sec (ヨーイング) 30sec (ピッチング)	
位置決め精度	0.04mm		0.015mm	
繰り返し精度	±0.003mm		±0.002mm	
ロストモーション	0.01mm		0.002mm	0.005mm
モーメント剛性	—		ヨー剛性 0.02sec/N・cm ピッチ剛性 0.02sec/N・cm ロール剛性 0.02sec/N・cm	
耐荷重	147N (15kgf)		490N (50kgf)	
質量	5.5kg		10.5kg	
最高速度(8,000pps時)	16mm/s	32mm/s	—	
最高速度(5,000pps時)	—		20mm/s	50mm/s
材質	アルミ合金			
センサ論理および調整可能範囲	原点前 リミット	N.C. 0~±75mm N.C. 0~±75mm	N.C. 0~±60mm N.C. 0~±60mm	

ALS-115-E1P／ALS-115-E2P

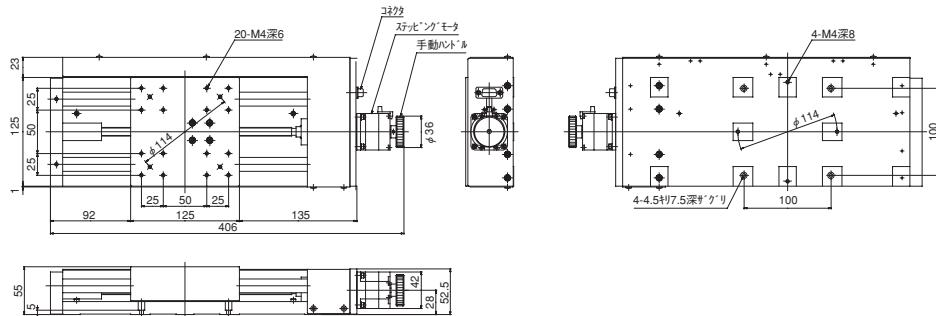


ALS-212-C2PB／ALS-212-C5PB

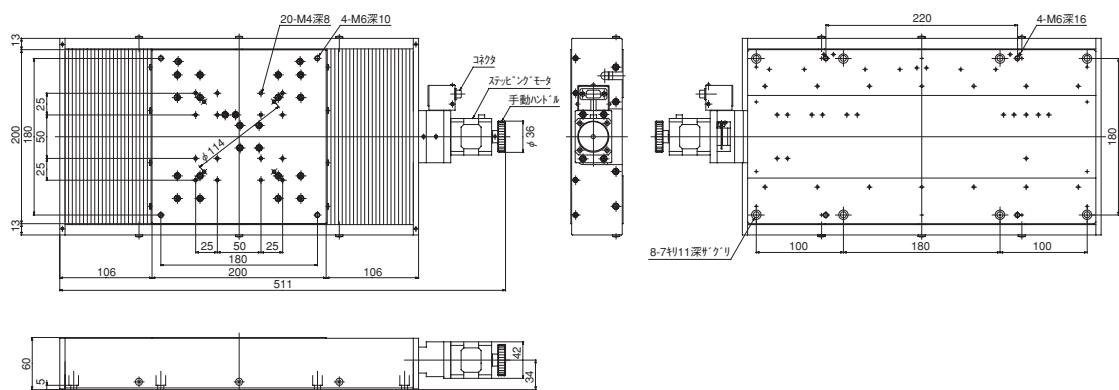


製品番号（型式）	ALS-220-C2P	ALS-220-C5P	ALS-220-C2PB	ALS-220-C5PB
移動方向		X軸1方向		
移動量		±100mm		
ステージ面		200mm×200mm		
使用モータ		PK545-B相当（5線式ペンタゴン結線）		
分解能	0.004mm	0.01mm	0.004mm	0.01mm
送りねじリード	2mm	5mm	2mm	5mm
移動ガイド		ボールウェイ		
真直度	0.01mm（水平・垂直） 20sec（ヨーイング） 50sec（ピッチング）		0.015mm（水平・垂直） 20sec（ヨーイング） 50sec（ピッチング）	
位置決め精度		0.02mm		
繰り返し精度		±0.002mm		
ロストモーション	0.002mm	0.005mm	0.002mm	0.005mm
モーメント剛性		ヨー剛性 0.02sec/N・cm ピッチ剛性 0.02sec/N・cm ロール剛性 0.02sec/N・cm		
耐荷重		490N（50kgf）		
質量	9kg		12kg	
最高速度(5,000pps時)	20mm/s	50mm/s	20mm/s	50mm/s
材質		アルミ合金		
センサ論理および調整可能範囲	原点前 リミット	N.C. 0~±100mm	N.C. 0~±100mm	

ALS-220-C2P／ALS-220-C5P

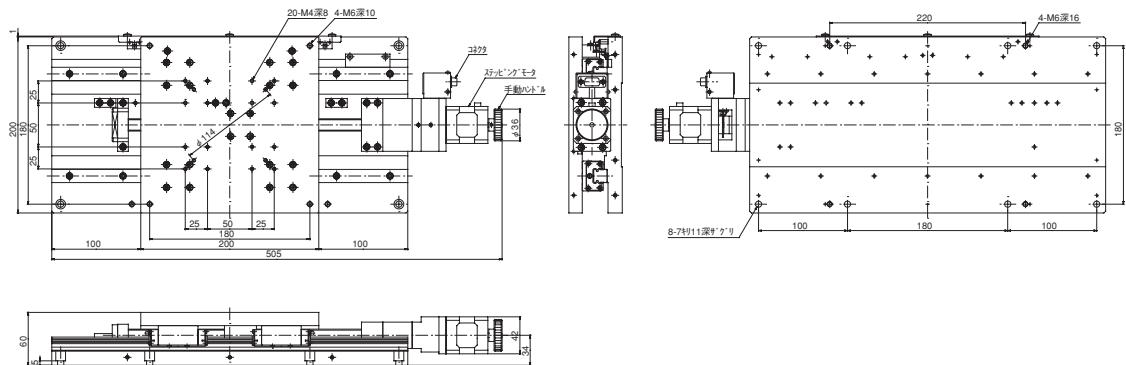


ALS-220-C2PB／ALS-220-C5PB

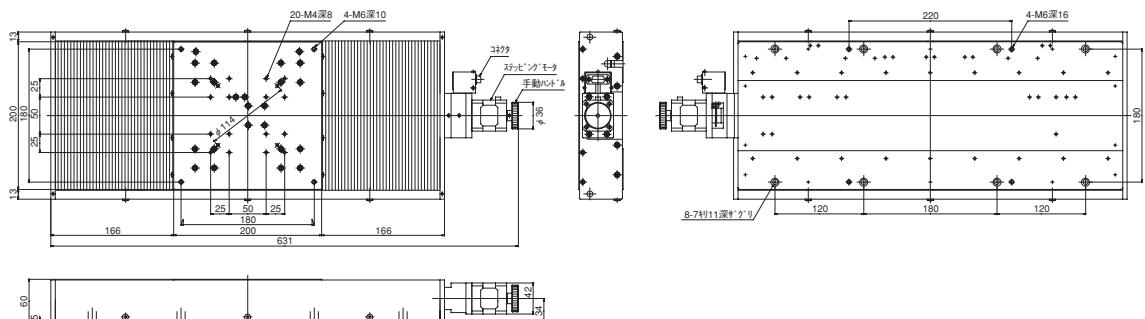


Xステージ ALSシリーズ

製品番号 (型式)	ALS-230-C2P	ALS-230-C5P	ALS-230-C2PB	ALS-230-C5PB
移動方向			X軸1方向	
移動量			±150mm	
ステージ面			200mm×200mm	
使用モータ			PK545-B相当 (5線式ペンタゴン結線)	
分解能	0.004mm	0.01mm	0.004mm	0.01mm
送りねじリード	2mm	5mm	2mm	5mm
移動ガイド			ボールウェイ	
真直度			0.02mm (水平・垂直) 35sec (ヨーイング) 60sec (ピッチング)	
位置決め精度			0.03mm	
繰り返し精度			±0.002mm	
ロストモーション	0.002mm	0.005mm	0.002mm	0.005mm
モーメント剛性			ヨー剛性 0.02sec/N・cm ピッチ剛性 0.02sec/N・cm ロール剛性 0.02sec/N・cm	
耐荷重			490N (50kgf)	
質量	10.5kg		15kg	
最高速度(5,000pps時)	20mm/s	50mm/s	20mm/s	50mm/s
材質			アルミ合金	
センサ論理および 調整可能範囲	原点前 リミット		N.C. 0~±100mm N.C. ±50~±150mm	

ALS-230-C2P／ALS-230-C5P

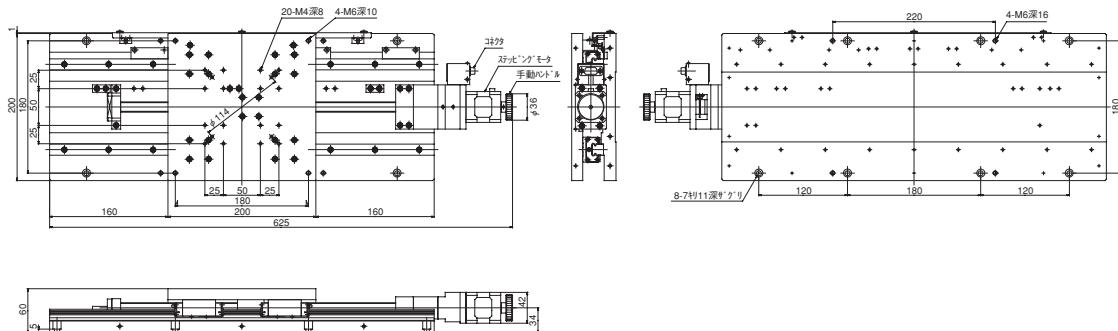


ALS-230-C2PB／ALS-230-C5PB

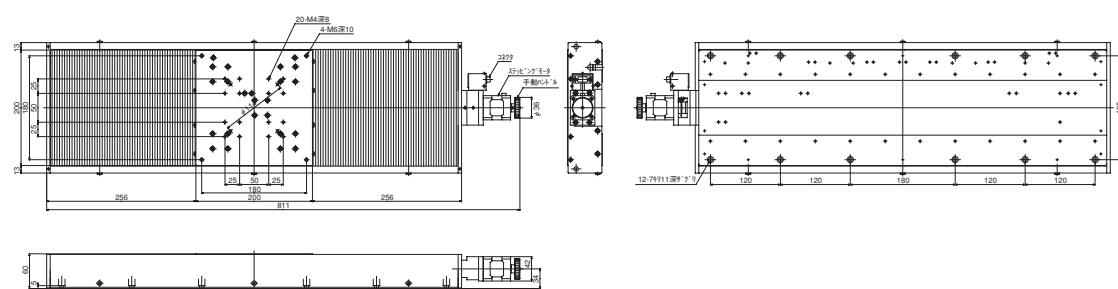

製品番号 (型式)	ALS-250-C2P	ALS-250-C5P
移動方向		X軸1方向
移動量		±250mm
ステージ面		200mm×200mm
使用モータ		PK545-B相当 (5線式ペンタゴン結線)
分解能	0.004mm	0.01mm
送りねじリード	2mm	5mm
移動ガイド		ボールウェイ
真直度		0.025mm (水平・垂直) 35sec (ヨーイング) 70sec (ピッキング)
位置決め精度		0.04mm
繰り返し精度		±0.002mm
ロストモーション	0.002mm	0.005mm
モーメント剛性		ヨー剛性 0.02sec/N・cm ピッチ剛性 0.02sec/N・cm ロール剛性 0.02sec/N・cm
耐荷重		490N (50kgf)
質量		13kg
最高速度(5,000pps時)	20mm/s	50mm/s
材質		アルミ合金
センサ論理および 調整可能範囲	原点前 リミット	N.C. 0~±100mm N.C. ±150mm~±250mm


ALS-250-C2P／ALS-250-C5P

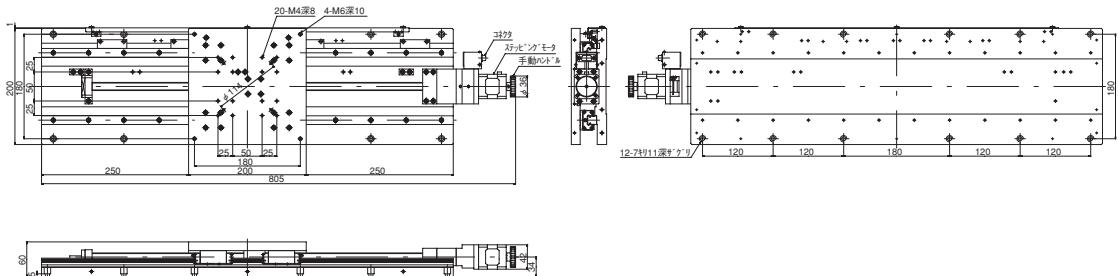


Xステージ ALSシリーズ

製品番号 (型式)	ALS-904-H1P	ALS-904-H1PB
移動方向	X軸1方向	
移動量	±20mm	
ステージ面	90mm×90mm	
使用モータ	PH544-B相当(5線式ペンタゴン結線)	
分解能	0.002mm	
送りねじリード	1mm	
移動ガイド	V溝とクロスローラ	
真直度	0.003mm (水平・垂直) 15sec (ヨーイング) 20sec (ピッチング)	
位置決め精度	0.005mm	
繰り返し精度	±0.0006mm	
ロストモーション	0.001mm	
モーメント剛性	ヨー剛性 0.3sec/N・cm ピッチ剛性 0.3sec/N・cm ロール剛性 0.1sec/N・cm	
耐荷重	196N (20kgf)	
質量	2.7kg	3.1kg
最高速度(8,000pps時)	16mm/s	
材質	鋼材	
センサ論理および調整可能範囲	原点前 リミット	N.C. 0~±20mm N.C. 0~±20mm

ALS-904-H1P

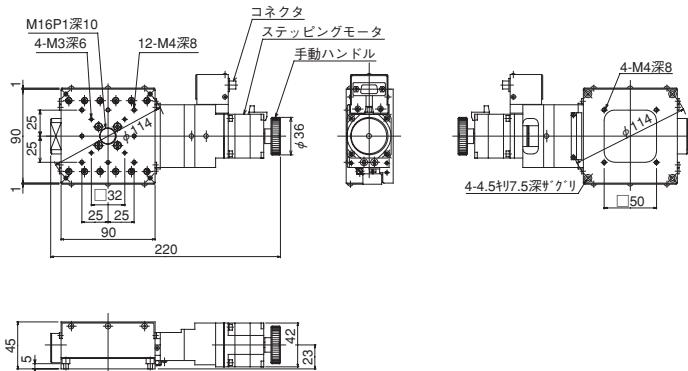


ALS-904-H1PB

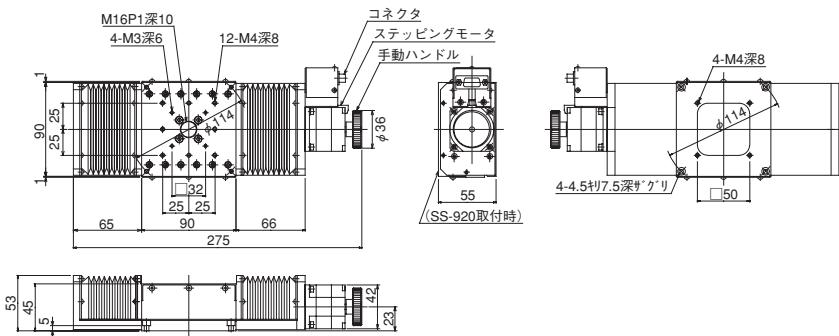


製品番号(型式)	ALS-106-H1P	ALS-106-H2P	ALS-106-H1PB	ALS-106-H2PB
移動方向		X軸1方向		
移動量		±30mm		
ステージ面		125mm×125mm		
使用モータ		PH544-B相当(5線式ペンタゴン結線)		
分解能	0.002mm	0.004mm	0.002mm	0.004mm
送りねじリード	1mm	2mm	1mm	2mm
移動ガイド		V溝とクロスローラ		
		0.04mm(水平・垂直)		
真直度		15sec(ヨーイング) 20sec(ピッチング)		
位置決め精度		0.006mm		
繰り返し精度	±0.0005mm	±0.0008mm	±0.0005mm	±0.0008mm
ロストモーション	0.001mm	0.002mm	0.001mm	0.002mm
モーメント剛性		ヨー剛性 0.1sec/N・cm ピッチ剛性 0.1sec/N・cm ロール剛性 0.05sec/N・cm		
耐荷重		392N(40kgf)		
質量	4.8kg		5.4kg	
最高速度(8,000pps時)	16mm/s	32mm/s	16mm/s	32mm/s
テーブル面材質		鋼材		
センサ論理 および調整範囲	原点前 リミット	N.C. 0~±30mm N.C. 0~±30mm		

ALS-106-H1P/ALS-106-H2P

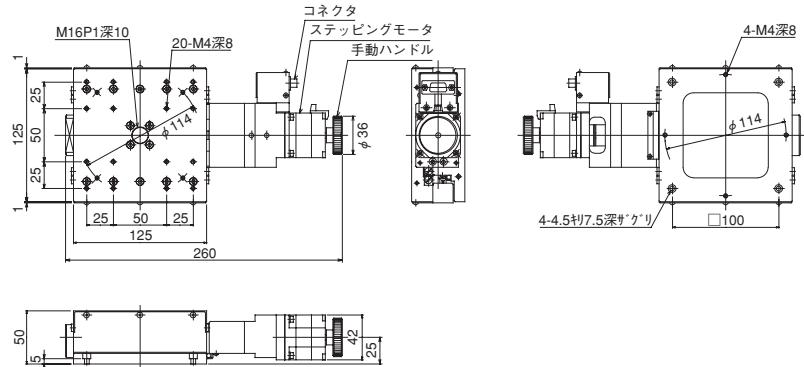


ALS-106-H1PB/ALS-106-H2PB

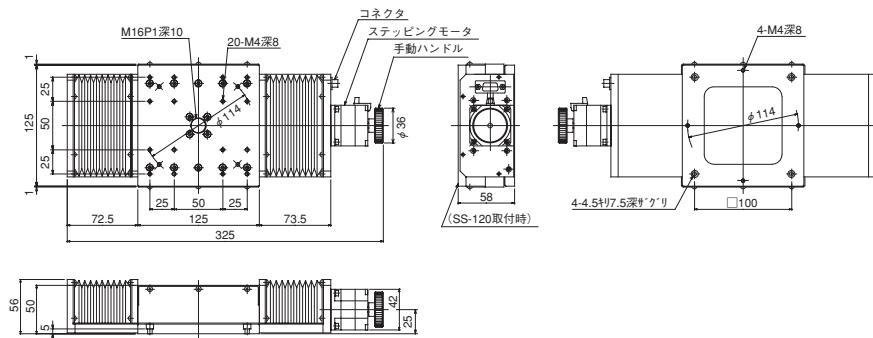


Xステージ ALSシリーズ

製品番号 (型式)	ALS-510-H1P	ALS-510-H2P	ALS-510-H1PB	ALS-510-H2PB
移動方向			X軸1方向	
移動量			±50mm	
ステージ面			150mm×180mm	
使用モータ			PK545-B相当 (5線式ペンタゴン結線)	
分解能	0.002mm	0.004mm	0.002mm	0.004mm
送りねじリード	1mm	2mm	1mm	2mm
移動ガイド		V溝とクロスローラ		
		0.004mm (水平・垂直)		
真直度		20sec (ヨーイング) 30sec (ピッチング)		
位置決め精度		0.01mm		
繰り返し精度	±0.0007mm	±0.001mm	±0.0007mm	±0.001mm
ロストモーション	0.001mm	0.002mm	0.001mm	0.002mm
モーメント剛性		ヨー剛性 0.02sec/N・cm ピッチ剛性 0.02sec/N・cm ロール剛性 0.01sec/N・cm		
耐荷重		490N (50kgf)		
質量	8kg		9kg	
最高速度(8,000pps時)	16mm/s	32mm/s	16mm/s	32mm/s
材質		鋼材		
センサ論理および調整可能範囲	原点前 リミット	N.C. 0~±50mm N.C. 0~±50mm		

ALS-510-H1P／ALS-510-H2P

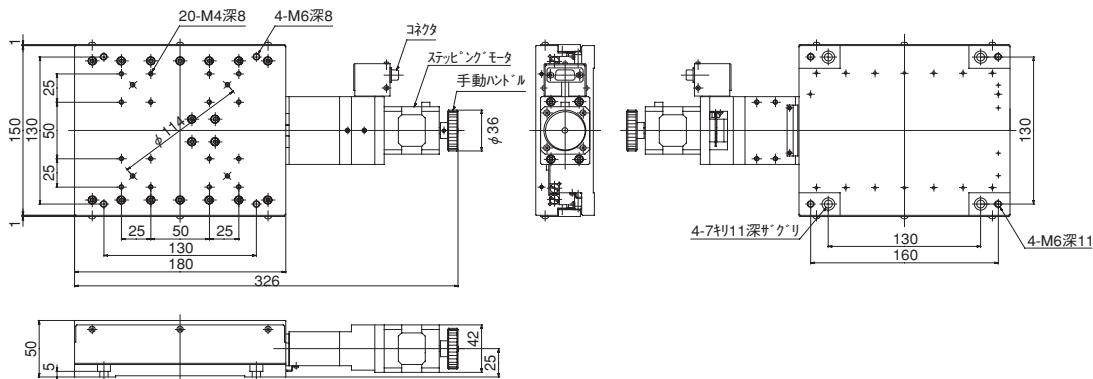


ALS-510-H1PB／ALS-510-H2PB

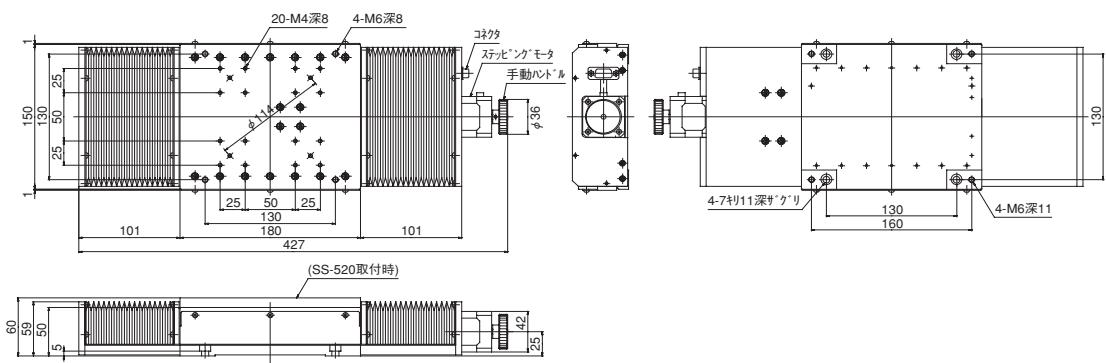


製品番号(型式)	ALS-215-H1P	ALS-215-H2P	ALS-215-H1PB	ALS-215-H2PB
移動方向		X軸1方向		
移動量		±75mm		
ステージ面		200mm×250mm		
使用モータ		PK545-B相当(5線式ペンタゴン結線)		
分解能	0.002mm	0.004mm	0.002mm	0.004mm
送りねじリード	1mm	2mm	1mm	2mm
移動ガイド		V溝とクロスローラ		
真直度		0.004mm(水平・垂直) 20sec(ヨーイング) 30sec(ピッチング)		
位置決め精度		0.015mm		
繰り返し精度	±0.0008mm	±0.001mm	±0.0008mm	±0.001mm
ロストモーション	0.001mm	0.002mm	0.001mm	0.002mm
モーメント剛性		ヨー剛性 0.02sec/N・cm ピッチ剛性 0.02sec/N・cm ロール剛性 0.01sec/N・cm		
耐荷重		490N(50kgf)		
質量	14.5kg		16kg	
最高速度(8,000pps時)	16mm/s	32mm/s	16mm/s	32mm/s
材質		鋼材		
センサ論理および調整可能範囲	原点前 リミット	N.C. 0～±75mm N.C. 0～±75mm		

ALS-215-H1P/ALS-215-H2P

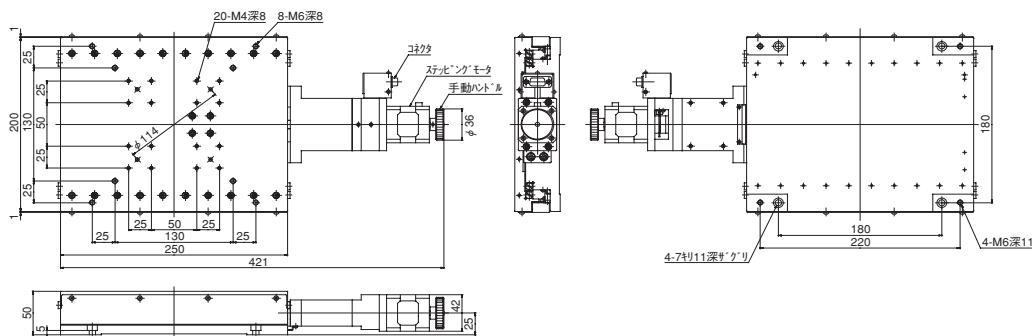

ALS-215-H1PB/ALS-215-H2PB

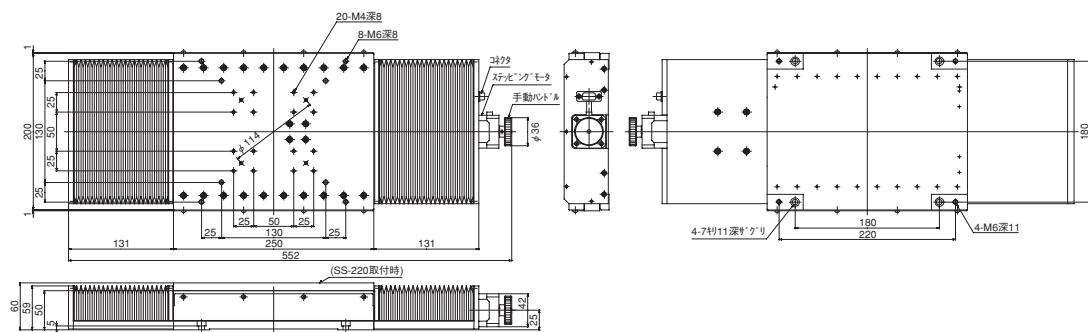

2.モータ仕様(モータ単体)


項目	仕 様				
モータ型式	PH544-B相当	PK543-B相当	PK545-B相当		
励磁最大静止トルク	0.114N・m(1.16kgcm)	0.13N・m(1.3kgfcm)	0.24N・m(2.4kgcm)		
定格電流	0.75A／相				
巻線抵抗	2.5Ω／相	1.7Ω／相	2.2Ω／相		
ロータ慣性モーメント	$24 \times 10^{-7} \text{kg} \cdot \text{m}^2$ (24gfcm ²)	$35 \times 10^{-7} \text{kg} \cdot \text{m}^2$ (35gfcm ²)	$68 \times 10^{-7} \text{kg} \cdot \text{m}^2$ (68gfcm ²)		
質量	0.2kg	0.21kg	0.35kg		
モータ構造	ハイブリッド型				
巻線相数	5相				
ステップ角	フルステップ 0.72° ハーフステップ 0.36°				
静止角度誤差	±5分	±3分			
絶縁抵抗	常温常湿においてモータのコイルケース間をDC500Vメガで測定した値が100MΩ以上あります。				
絶縁耐圧	常温常湿においてモータのコイルケース間に50Hz 0.5kVを1分間印加しても異常を認めません。				
絶縁階級	B種(130°C)				
温度上昇	常温常湿において定格電流で5相励磁・静止状態のとき80°C以下(抵抗法)				
使用温度範囲	-10°C～+50°C				

※静止角度誤差:フルステップ(0.72°)無負荷時の値(負荷により変動します)

※本モータはオリエンタルモーター社製の当社専用仕様品です。

3.モータ内部結線

モータの内部結線は5線式ペンタゴン結線になっています。ドライバを選定する際には注意してください。

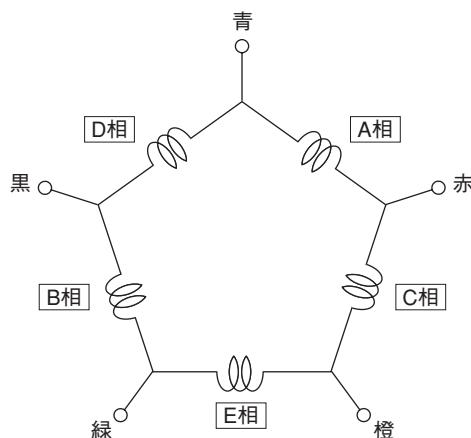


4.コネクタ結線仕様

コネクタの結線はすべての機種が共通になっています。

モータ PH544-B相当
PK543-B相当
PK545-B相当
(オリエンタルモーター製)


コネクタ D-subコネクタ15ピン(オス)
D02-M15PG-N-F0
(日本航空電子工業製)

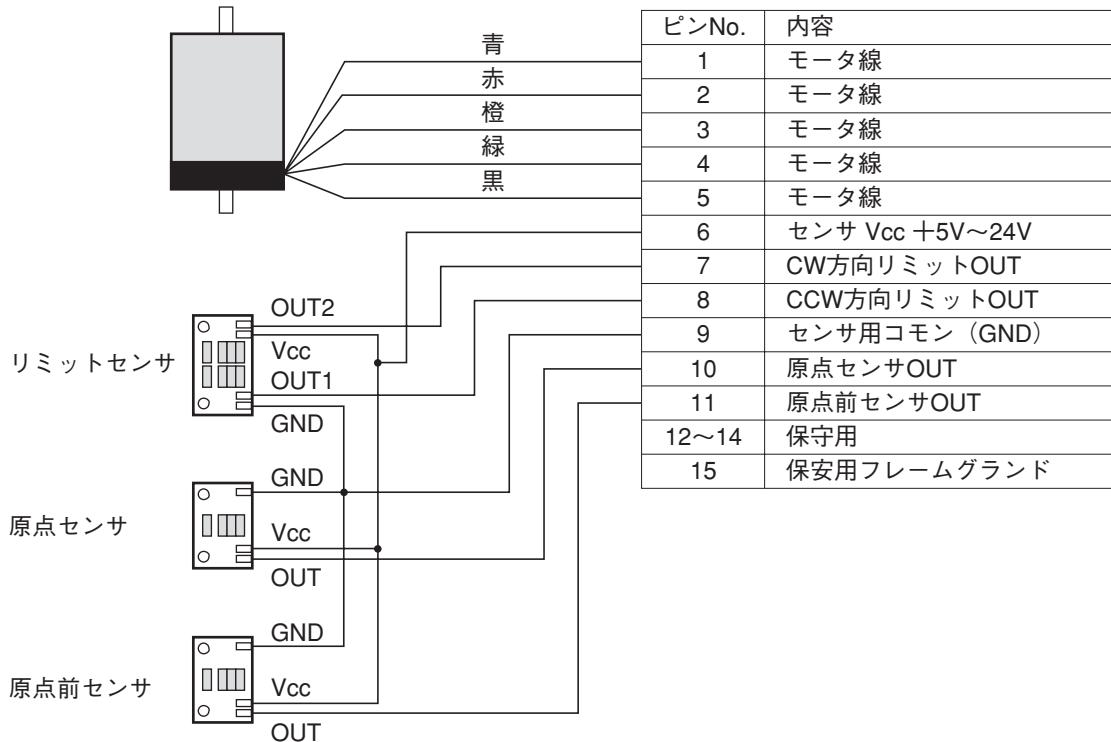

注意

- ステージとコントローラの間のケーブルは3m以内にしてください。
- センサ信号入力はコントローラ側においてフォトカプラ等でのアイソレーションを推奨します。

5.センサ仕様

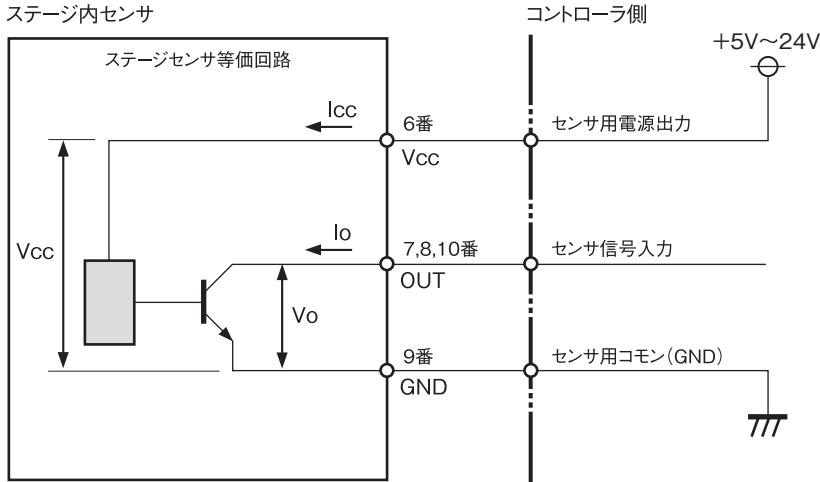

出力形態 : オープンコレクタ

センサ電源電圧(Vcc) : 5V~24V

センサ消費電流(Icc) : 30mA(センサ1個当たり)

最大電圧(Vo) : 30V

最大電流(Io) : 50mA

6.リミット、原点前、原点信号の動作論理

	リミットセンサ	原点前センサ	原点センサ
Xステージ	N.C.	N.C.	N.O.


N.C. : ノーマルクローズ

N.O. : ノーマルオープン

6 接続ケーブル・コントローラ(別売)

1.接続方法

当社製コントローラとの接続を示します。お客様の仕様に合わせてご購入ください。万が一、間違って購入された場合には、速やかに当社までご連絡ください。

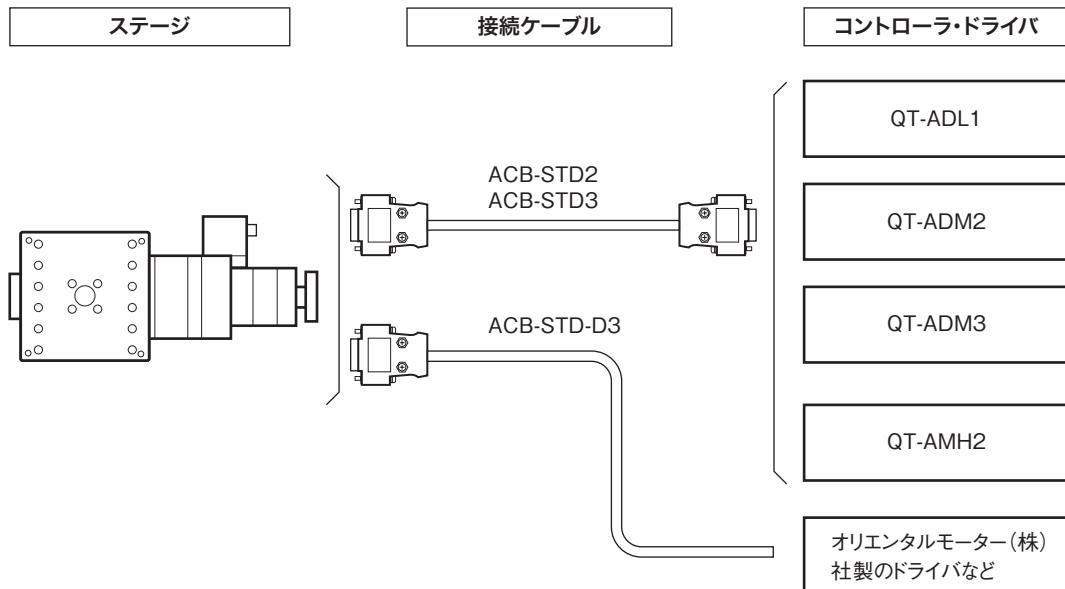

※他のコントローラとの接続については、当社までお問い合わせください。

製品名	製品番号	価格
1軸コントローラドライバ	QT-ADL1	¥72,000
2軸コントローラドライバ	QT-ADM2	¥130,000
3軸コントローラドライバ	QT-ADM3	¥265,000
高機能2軸コントローラドライバ	QT-AMH2	¥230,000
電磁ブレーキ対応MM接続ケーブル(1.5m)	ACB-STD2	¥8,000
電磁ブレーキ対応MM接続ケーブル(3m)	ACB-STD3	¥8,000
ドライバ側切り離しケーブル(3m)	ACB-STD-D3	¥7,000

※コントローラと組み合わせて使用する操作ボックスなどを用意しておりますので、当社カタログをご参照ください。
 ※ステージの軸数に合わせて、コントローラ・ドライバの台数および接続ケーブルの本数をご選定ください。

2.コントローラの設定

本製品のセンサ論理は以下のとおりです。使用するコントローラのリミットセンサ、原点前センサ、原点センサのセンサ論理を合わせる必要がありますので、ご注意ください。

■ ステージのセンサ論理

ステージの種類	リミットセンサ	原点前センサ	原点センサ
Xステージ	N.C.	N.C.	N.O.

N.C. : ノーマルクローズ

N.O. : ノーマルオープン

■ パラメータの設定

原点前センサと原点センサの論理、および原点復帰モードの設定は、コントローラのパラメータで設定します。工場出荷時の初期設定は、原点前センサ「N.C.」、原点センサ「N.O.」となっています。原点前センサと原点センサの論理設定は、原点復帰モードと関係がありますのでご注意ください。

自動設定について

パラメータNo.04 を“14”に設定すると、パラメータNo.01～03とディップスイッチの設定(次項)がALSステージの推奨値に自動的に設定されます。

※ この場合、パラメータNo.01～03の設定値とディップスイッチの設定は無効になります。

手動にて設定を行う場合は、パラメータNo.04を“00”に設定し、パラメータNo.01～03の設定とディップスイッチの設定を行ってください。

ALSステージの設定値(推奨値)			
パラメータNo.	項目	設定値	設定内容
01	原点センサ論理と使用／未使用	1	N.O.
02	原点前センサ論理と使用／未使用	2	N.C.
03	原点復帰モード	0	原点・原点前・Z相
		1	原点・原点前
		4	リミット・Z相
		5	リミット
04	ステージセンサ論理と原点復帰モード	14	自動設定
		00	手動設定

※ 自動設定の場合、パラメータNo.03(原点復帰モード)は、「1」(原点・原点前)に設定されます。

原点復帰モードの手動設定

ALSステージでは、上記表の「原点復帰モード」4つのうちのいずれかを選択します。当社としては、「設定値：1」を推奨いたします。

原点復帰の動作については、コントローラの取扱説明書をご参照ください。

■ ディップスイッチの設定


ALSステージを当社製コントローラ(QT-ADL1/QT-ADM2/QT-AMH2/QT-ADM3)で動作させる場合、パラメータNo.04を“14”に設定すると、下記ディップスイッチの設定は不要です。

ディップスイッチの手動設定

ディップスイッチの設定を手動で行う場合は、パラメータNo.04を“00”(手動設定)に設定し、下記に従いディップスイッチを設定してください。

注意

パラメータNo.04を“00”(手動設定)に設定した場合は、パラメータNo.01～03の設定も必要となります。「■パラメータの設定」(P.24)、およびコントローラの取扱説明書を参照してください。

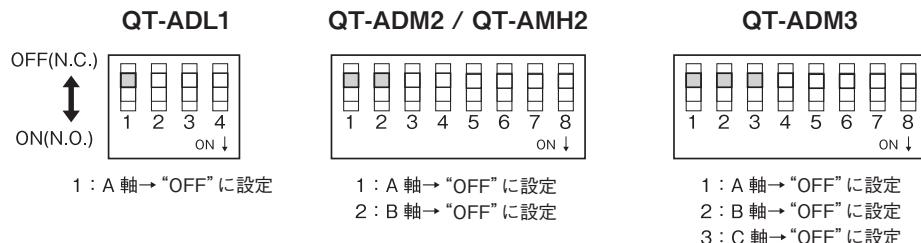

- QT-ADL1は1軸、QT-ADM2とQT-AMH2は2軸、QT-ADM3は3軸です。使用する軸に合わせて設定してください。
- 動作が異常な場合は、各スイッチの設定を確認してください。

3.表示単位の設定

当社製コントローラ(QT-ADL1/QT-ADM2/QT-AMH2/QT-ADM3)では、パラメータ設定によりステージの移動量をmm単位やμm単位などの表示が可能です。パラメータNo.19,20の設定を、ステージの分解能に合わせて設定を行ってください。

設定例：0.000mmのようにmm単位でμmの桁まで表示するには

ALSステージの分解能が0.002mmの場合、パラメータNo.19, 20を下表のように設定します。

パラメータNo.	項目	設定値	設定内容
19	単位表示の選択	1	mm表示(1μmまで)
20	単位表示の分解能	2000	2000n

7 保証と修理

■ 保証期間

取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きまたはカタログ記載の取り扱いの注意に基づき、正常な使用状態で故障が発生した場合は、工場出荷日より次の期間、無償修理いたします。

保証期間 工場出荷日より 3 年間

ただし、納入後の故障により誘発される損害については、この対象範囲から除外させていただきます。

保証期間内でも下記の場合には有償修理となりますのでご了承ください。

- ・使用上の誤り、または修理や改造によるもの。
- ・お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
- ・火災、地震、水害、落雷その他天災地変、公害や異常電圧による故障および破損。
- ・消耗品の劣化などによる性能低下や動作異常。
- ・事前に当社が保証範囲外と定めた製品や部品。

※この保証は、日本国内においてのみ有効です。

■ 保証期間中の修理

お求めの販売店までご連絡ください。

■ 保証期間が過ぎてしまった場合の修理

保証期間が過ぎてしまった場合でも、お求めになった販売店にご連絡ください。故障の状態により有償にて修理いたします。その際、修理期間の短縮、修理内容を確実にするために以下の事項をお知らせください。

- ・購入年月日、製品名、製品番号、製造番号。
- ・お客様の具体的な使用方法。
- ・具体的な故障内容。
- ・故障の原因となったと思われる点。

■ お問い合わせ

弊社の製品でご不明な点がありましたら下記にご連絡ください。



中央精機株式会社

本社営業部 TEL.03-3257-1911 FAX.03-3257-1915

関西営業所 TEL.06-6306-1911 FAX.06-6306-1912

本取扱説明書に記載された内容は予告無しに変更する場合がありますのでご了承ください。また、製品についても改良のため予告無しに変更することがありますのでご了承ください。

ALS シリーズ取扱説明書 Ver.3.3

2010/12/20 ADV.



中央精機株式会社

本社営業部 〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町1-5 及川ビル3F
TEL. 03-3257-1911 FAX.03-3257-1915
関西営業所 TEL. 06-6306-1911 FAX.06-6306-1912